

***Teatro Comunale***  
Via Verdi

## Schede relative a: Intera Sede

Area Omogenea: **aree esterne**

<u>Luogo di lavoro</u>								
Area Omog.	ES0 Piano	Agente di Rischio	Elemento specifico di Rischio	Liv. Rishio	Valutazione del Rischio	Misura di Adeguamento	Misure alternativa o temporanea	Responsabil e attuazione
aree	Intera	Elementi sporgenti	Inesistenza o, in caso contrario, idonee protezioni e segnalazioni	3	In occasione del sopralluogo, sono state rilevate delle recinzioni metalliche atte a delimitare la proiezione sul piano stradale della zona cantiere (sul tetto) in modo discontinuo in corrispondenza delle uscite di emergenza al piano terra. Si ritiene che tali recinzioni non siano sufficienti per eventuali cadute di gravi dall'alto.	Coordinarsi con la direzione dei lavori e il coordinatore della sicurezza al fine di integrare/ migliorare le misure di protezione sino ad oggi installate.		Datore di Lavoro

### Scale fisse

Area Omog.	ES0 Piano	Agente di Rischio	Elemento specifico di Rischio	Liv. Rishio	Valutazione del Rischio	Misura di Adeguamento	Misure alternativa o temporanea	Responsabil e attuazione
aree	Intera	Scale	Pedate dotate di superficie uniforme ed antisdrucchiolo	3	La scala fissa esterna in prossimità dell'ingresso principale risultano danneggiati in più punti.	Provvedere ad opere di manutezione volte al ripristino dell'integrita e stabilità delle superfici.	In attesa del necesario adeguamento provvedere a segnalare mediante apposita cartellonistica la presenza di pavimentazioone dissestata.	Datore di Lavoro

**Area Omogenea: locali tecnici**

<u>Ascensori e montacarichi</u>								
Area Omog.	ES0 Piano	Agente di Rischio	Elemento specifico di Rischio	Liv. Rishio	Valutazione del Rischio	Misura di Adeguamento	Misure alternativa o temporanea	Responsabil e attuazione
locali	Intera	Impianti di sollevamento	La porta del locale macchine è chiusa a chiave con affissa idonea segnaletica di divieto di accesso	3	Sulla porta di accesso al locale tecnico dell'impianto di areazione risulta assente la segnaletica indicante il divieto di accesso ai non autorizzati.	Provvedere a collocare idonea segnaletica di sicurezza sulla porta di accesso del locale tecnico che impedisca l'accesso alle persone non autorizzate. Provvedere inoltre alla chiusura a chiave del locale.		Datore di Lavoro

### Immagazzinamento degli oggetti

Area Omog.	ESO Piano	Agente di Rischio	Elemento specifico di Rischio	Liv. Rishio	Valutazione del Rischio	Misura di Adeguamento	Misure alternativa o temporanea	Responsabil e attuazione
locali	Intera	Gestione della sicurezza e della prevenzione	Razionalità ed ordine nello stoccaggio degli oggetti	3	Nel locale tecnico dell'impianto di areazione è stata rilevata la presenza di materiale stoccato impropriamente al suo interno.	Provvedere ad eliminare il materiale stoccato all'interno del locale spostandolo in altro locale idoneo.		Datore di Lavoro

**Area Omogenea: Servizi igienici**

Luogo di lavoro

Area Omog.:		Luogo di lavoro						
ES0 Piano	Intera	Agente di Rischio	Elemento specifico di Rischio	Liv. Rishio	Valutazione del Rischio	Misura di Adeguamento	Misure alternativa o temporanea	Responsabil e attuazione
servizi	Intera	Integrità strutturale dei locali	Assenza di infiltrazioni da risalite capillari, o da danneggiamento di tubazioni interne.	3	E' stata rilevata la presenza di infiltrazioni di acqua piovana e di umidità alle pareti nei servizi igienici femminili del piano terra e del secondo piano.	Coordinarsi con una ditta specializzata in lavori edili, al fine di indagare ed eliminare le cause delle infiltrazioni di umidità e di risanare l'integrità delle pareti.		Datore di Lavoro

### Servizi Igienici/Spogliatoi

Area Omog.	ESO Piano	Agente di Rischio	Elemento specifico di Rischio	Liv. Rishio	Valutazione del Rischio	Misura di Adeguamento	Misure alternativa o temporanea	Responsabil e attuazione
servizi	Intera	Luogo di lavoro	Adeguatezza dei gabinetti predisposti per persone disabili	4	Il sistema di apertura della porta del locale servizi igienici predisposto per le persone disabili non risulta apribile con il test del "pugno chiuso" .	Adeguare il servizio igienico per disabili rispettando le indicazioni previste dal DM 236/89. Provvedere alla manutenzione o alla sostituzione del dispositivo di apertura affinché sia possibile aprire il serramento anche da parte di persone con limitata funzionalità delle mani (Test del Pugno Chiuso).		Datore di Lavoro
servizi	Intera	Luogo di lavoro	Gabinetti con lavabi dotati di acqua calda, di mezzi detergenti e per asciugarsi	1	I servizi igienici sono dotati di mezzi detergenti e dispositivi per asciugarsi le mani.	Provvedere al mantenimento delle attuali condizioni.	-	Datore di lavoro

**Area Omogenea: Soffitta**
Luogo di lavoro

Area Omog.	ESQ Piano	Agente di Rischio	Elemento specifico di Rischio	Liv. Rishio	Valutazione del Rischio	Misura di Adeguamento	Misure alternativa o temporanea	Responsabil e attuazione
Soffitt	Intera	Manutenzion e	Ordine e pulizia degli ambienti (soffitti, pareti, superfici vetrate, ecc.)	4	Al momento del sopralluogo gli ambienti risultavano in carenti condizioni di pulizia ed igiene (presenza di guano).	Provvedere ad un intervento di pulizia straordinaria dei locali ed installare dissuasori o sistemi che impediscano l'accesso dei volatili all'interno di tali locali.	in attesa delle misura di adeguamento necessario interdire l'accesso ai locali mediante applicazione di adeguata cartellonistica.	Datore di Lavoro
Soffitt	Intera	Caduta dall'alto	Chiusura o perimetrazione oppure uso di parapetto di altezza > 1 m e comunque idonea segnalazione delle aperture nel suolo che presentano rischio di caduta.	4	All'interno del locale soffittà è stata rilevata la presenza di parapetti bassi.	Provvedere ad innalzare i parapetti fino all'altezza di un metro dal piano di calpestio.		Datore di Lavoro



Intera Soffitti	Integrità strutturale dei locali	Nell'area considerata le strutture sono integre e solai, muri, contro soffitti, ecc. sono in buono stato di conservazione	3	La pavimentazione all'interno del locale soffitti risulta danneggiato in più punti.	Provvedere ad effettuare opere di manutenzione volte al ripristino della continuità delle superfici.	In attesa dell'adeguamento, segnalare mediante cartellonistica verticale, la presenza della pavimentazione sconnessa.	Datore di Lavoro
Intera Soffitti	Integrità strutturale dei locali	Assenza di infiltrazioni da risalite capillari, o da danneggiamento di tubazioni interne.	3	E' stata rilevata la presenza di infiltrazioni di acqua piovana e macchie di umidità alle pareti	Coordinarsi con una ditta specializzata in lavori edili, al fine di indagare ed eliminare le cause delle infiltrazioni di umidità e di risanare l'integrità delle pareti.		Datore di Lavoro
Intera Soffitti	Pavimenti e Passaggi	Esistenza di idonea segnaletica per gli elementi che possono causare pericolo di inciampo al passaggio.	3	Nel Locale soffitta è stata rilevata la presenza di passaggi bassi che possono essere causa di urto del capo e gradini/dislivelli non segnalati, con conseguente rischio di inciampo al passaggio.	Provvedere ad indicare tutti i passaggi bassi (< 2 metri) ed i gradini/dislivelli che possono provocare urto accidentale del capo o inciampo al passaggio, mediante apposita segnaletica di avvertimento costituita da una banda a strisce giallo/nere, come specificato nell'Allegato XXVIII del D. Lgs. 81/08.		Datore di Lavoro

Soffitti	Intera	Gestione della sicurezza e della prevenzione	La dotazione di segnaletica per la sicurezza dei luoghi di lavoro è completa	3	Al momento del sopralluogo, la porta di accesso al locale soffitta risultava aperta e priva di indicazione di divieto di accesso ai non addetti ai lavori.	Provvedere a mantenere chiusa a chiave la porta di accesso al locale soffitta e ad affiggere sulla stessa idonea cartellonistica di divieto di accesso a personale non autorizzato.	-	Datore di lavoro
Soffitti	Intera	Elementi taglienti	Vetri delle porte e delle pareti vetrate di tipo antisceggia	1	Nel locale soffitta gli infissi, al momento del sopralluogo, si presentano in buono stato.	Garantire la manutenzione degli infissi e l'integrità delle superfc.		Datore di Lavoro

Area Omogenea: tutte le aree

**Gestione della politica aziendale sul fumo**

Area Omog.	ES0 Piano	Agente di Rischio	Elemento specifico di Rischio	Liv. Rishio	Valutazione del Rischio	Misura di Adeguamento	Misure alternativa o temporanea	Responsabil e attuazione
Tutte le	Intera	Agenti chimici	E' stata affissa idonea cartellonistica (rispondente alle indicazioni del DPCM 23/12/2003)	2	Al momento del sopralluogo, risultava affissa la cartellonistica per il divieto di fumo. Tuttavia, non risulta presente il nominativo del preposto incaricato alla vigilanza su tale divieto.	Provvedere all'integrazione degli attuali segnali con quanto richiesto dalla normativa vigente, individuando e nominando l'addetto preposto al controllo di tale divieto.		Datore di Lavoro

### Impianti di rivelazione, allarme e spegnimento degli incendi

Area Omog.	ES0 Piano	Agente di Rischio	Elemento specifico di Rischio	Liv. Rishio	Valutazione del Rischio	Misura di Adeguamento	Misure alternativa o temporanea	Responsabil e attuazione
Tutte le	Intera	Agenti chimici	Compatibilità della sostanza estinguente con il materiale contenuto e/o manipolato nei reparti	4	I locali sono classificati, ai sensi del DM 10/3/98, a rischio di incendio MEDIO; Sono inoltre presenti attività soggette al controllo dei VVF (DPR 151/11, Att. n.74 e n.65).Al momento del sopralluogo non si è avuta evidenza della documentazione attestante la presenza del Certificato di prevenzione incendi per tali attività.	Rendere disponibile tale documentazione ed in caso di assenza provvedere nel breve termine ad attivare l'iter procedurale per l'ottenimento Certificato di prevenzione Incendi da parte dei VV.F per l'attività n.74 e n.65 del D.P.R. 151/2011.		Datore di Lavoro
Tutte le	Intera	Informazioni	Data dell'ultima verifica degli estintori	1	Al momento del sopralluogo i mezzi di estinzione portatili (estintori) erano dotati di verifica semestrale (data Ultimo controllo Dicembre 2016).	Continuare ad effettuare la verifica con cadenza semestrale, così come previsto dalla norma UNI EN 9994-1.	-	Datore di Lavoro

### Impianto elettrico generale

Area Omog.	ES0 Piano	Agente di Rischio	Elemento specifico di Rischio	Liv. Rishio	Valutazione del Rischio	Misura di Adeguamento	Misure alternativa o temporanea	Responsabil e attuazione
Tutte le	Intera	Elettrocuzione	Presenza di idonea segnaletica di sicurezza in prossimità del quadro elettrico	3	Sui quadri elettrici, al momento del sopralluogo, risultava assente l'idonea segnaletica di sicurezza.	Si ricorda che è necessario apporre l'idonea segnaletica di sicurezza relativa ai quadri elettrici: "Divieto di spegnere con acqua in caso di incendio", e "Attenzione, tensione elettrica pericolosa".		Datore di Lavoro

### Luogo di lavoro

Area Omog.	ES0 Piano	Agente di Rischio	Elemento specifico di Rischio	Liv. Rishio	Valutazione del Rischio	Misura di Adeguamento	Misure alternativa o temporanea	Responsabil e attuazione
Tutte le	Intera	Gestione della sicurezza e della prevenzione	Esistenza e controllo periodico delle attrezzature di pronto soccorso di cui al DM 388/2003	4	Nella sede è stata rilevata l'assenza di cassette di primo soccorso.	<p>Provvedere a garantire la presenza di almeno una cassetta di primo soccorso , verificando che il relativo contenuto, per ognuna di esse, sia conforme all'allegato 1 del D.M. 388/03, che esso venga mantenuto integro, che venga sostituito in caso di scadenza avvenuta e che venga reintegrato in caso di utilizzo.</p> <p>Provvedere inoltre ad installare idonea segnaletica che ne indichi l'ubicazione.</p> <p>Garantire, inoltre, che le cassette siano tenute chiuse, custodite e controllate da preposti specificamente nominati, il cui nome venga reso noto a tutto il personale.</p>		Datore di Lavoro
Tutte le	Intera	Gestione della sicurezza e della prevenzione	La dotazione di segnaletica per la sicurezza dei luoghi di lavoro è completa	4	In occasione del sopralluogo è stata rilevata l'assenza di cartellonistica di indicazione posta in corrispondenza dei pulsanti di attivazione dell'impianto di allarme.	Provvedere all'affissione della segnaletica di indicazione da alloggiare in corrispondenza dei pulsanti di attivazione conforme ai requisiti di cui agli allegati XXIV e XXV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i..		Datore di Lavoro

### Scale fisse

Area Omog.	ES0 Piano	Agente di Rischio	Elemento specifico di Rischio	Liv. Rishio	Valutazione del Rischio	Misura di Adeguamento	Misure alternativa o temporanea	Responsabil e attuazione
Tutte le	Intera	Scale	Presenza di corrimano sulle scale fisse	4	Alcune scale fisse risultano sprovviste di corrimano.	Provvedere ad installare almeno un corrimano ad altezza pari ad un metro dal piano di calpestio su almeno un lato delle rampe di scale, così come previsto dal D.Lgs. 81/08, Allegato IV, p.to 1.7.1.2.		Datore di Lavoro

### Scale portatili

Area Omog.	ES0 Piano	Agente di Rischio	Elemento specifico di Rischio	Liv. Rishio	Valutazione del Rischio	Misura di Adeguamento	Misure alternativa o temporanea	Responsabil e attuazione
Tutte le	Intera	Scale	Conformità alla UNI EN 131	4	In occasione del sopralluogo, in diversi luoghi (es. ripostiglio, spogliatoio, ecc) è stata rilevata la presenza di scale portatili non conformi alla norma UNI EN 131 e al D.Lgs. 81/08 e s.m.i.	Contattare il fornitore per il reperimento della dichiarazione attestante la conformità alla norma UNI EN 131 e al D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e della targhetta da apporre sull'attrezzatura. In assenza di tali documenti, sostituire le scale con altre conformi alla norme suddette.	In attesa dell'attuazione degli adeguamenti necessari, vietarne l'utilizzo riponendole in un luogo chiuso, la cui chiave deve essere conservata da un responsabile, apponendovi la specifica segnaletica di divieto.	Datore di Lavoro



### Vie di fuga ed uscite di emergenza DM 10/03/98

Area Omog.	ES0 Piano	Agente di Rischio	Elemento specifico di Rischio	Liv. Rishio	Valutazione del Rischio	Misura di Adeguamento	Misure alternativa o temporanea	Responsabil e attuazione
Tutte le	Intera	Porte e Portoni	Le porte delle uscite di emergenza sono apribili nel verso dell'esodo	3	I maniglioni antiipánico risultano sottoposti al controllo periodico. Alcuni Maniglioni non risultavano dotati di marcatura CE.	Provvedere a garantire la manutenzione e le verifiche periodiche di tutti i maniglioni antipánico secondo quanto previsto dalla norma tecnica di riferimento. Provvedere inoltre alla sostituzione dei maniglioni privi della marcatura CE con altri rispondenti ai requisiti essenziali fissati dalle direttive europee (UNI EN 11125 ed ai sensi del D.P.R. 21/04/1993 n.246)		Datore di Lavoro
Tutte le	Intera	Illuminazione	Esistenza di un impianto di illuminazione d'emergenza	2	Nella sede è presente un impianto di illuminazione di emergenza. Al momento del sopralluogo non è stato possibile verificarne il corretto funzionamento.	Garantire lo svolgimento delle verifiche di corretto funzionamento dell'impianto mediante test da effettuarsi periodicamente ai sensi di quanto prescritto dalle norme UNI 11222 e CEI EN 50172		Datore di Lavoro

Tutte le

Intera

Vie ed  
Uscite di  
emergenza

Idonea segnalazione delle vie  
di fuga e delle uscite di  
emergenza, mediante  
cartellonistica conforme al  
titolo V del D.Lgs. 81/08  
visibile anche in condizioni di  
oscurità

1

Nella sede è presente la  
cartellonistica indicante i  
percorsi di esodo da utilizzare  
in caso di emergenza, inoltre  
sono presenti le planimetrie di  
orientamento.

Mantenere le condizioni attuali.

Datore di  
Lavoro

## Schede relative a: Piano Primo

Area Omogenea: tutte le aree

### Immagazzinamento degli oggetti

Area Omog.	ESO Piano	Agente di Rischio	Elemento specifico di Rischio	Liv. Rishio	Valutazione del Rischio	Misura di Adeguamento	Misure alternativa o temporanea	Responsabil e attuazione
tutte le	Piano	Incendio / Esplosione	Idoneità delle modalità di immagazzinamento delle sostanze infiammabili	2	Durante il sopralluogo il locale deposito per i prodotti e le attrezzature per le pulizie risultava aperto. Inoltre risulta assente la cartellonistica indicante il divieto di accesso ai non autorizzati.	Provvedere ad installare adeguata cartellonistica indicante il divieto di accesso ai non autorizzati e provvedere alla chiusura a chiave del locale.		Datore di Lavoro

### Luogo di lavoro

Area Omog.	ES0 Piano	Agente di Rischio	Elemento specifico di Rischio	Liv. Rishio	Valutazione del Rischio	Misura di Adeguamento	Misure alternativa o temporanea	Responsabil e attuazione
tutte le	Piano	Pavimenti e Passaggi	Esistenza di idonea segnaletica per gli elementi che possono causare pericolo di inciampo al passaggio.	3	Sono presenti gradini/dislivelli non segnalati, con conseguente rischio di inciampo al passaggio.	Provvedere ad indicare tutti i gradini/dislivelli che possono provocare inciampo al passaggio, mediante apposita segnaletica di avvertimento costituita da una banda a strisce giallo/nere, come specificato nell'Allegato XXVIII del D. Lgs. 81/08 e ad installare idonea cartellonistica di avvertimento che indichi l'ubicazione dei gradini.		Datore di Lavoro

## Schede relative a: Piano secondo

Area Omogenea: **Servizi igienici**

<u>Luogo di lavoro</u>								
Area Omog.	ES0 Piano	Agente di Rischio	Elemento specifico di Rischio	Liv. Rishio	Valutazione del Rischio	Misura di Adeguamento	Misure alternativa o temporanea	Responsabil e attuazione
Servizi	Piano	Integrità strutturale dei locali	Nell'area considerata le strutture sono integre e solai, muri, contro soffitti, ecc. sono in buono stato di conservazione	3	Alcune delle piastrelle del rivestimento dei locali servizi igienici risultano non stabilmente fissate alle pareti.	Provvedere ad opere di manutenzione volte al ripristino dell'integrità delle superfici.		Datore di Lavoro

Area Omogenea: **tutte le aree**

Impianto elettrico locale								
Area Omog.	ESQ Piano	Agente di Rischio	Elemento specifico di Rischio	Liv. Rishio	Valutazione del Rischio	Misura di Adeguamento	Misure alternativa o temporanea	Responsabil e attuazione
tutte le	Piano	Elettrocuzioni e	Esistenza di idonee protezioni meccaniche di tutte le parti elettriche dell'impianto (scatole di derivazione, plafoniere, canaline e corrugati)	3	All'interno della sede al secondo piano si è riscontrata la presenza di una scatola di derivazione priva di protezione meccanica.	Provvedere alla manutenzione dell'impianto elettrico garantendo l'istallazione delle protezioni meccaniche (coperture scatole di derivazione).	-	Datore di lavoro

### Luogo di lavoro

Area Omog.	ES0 Piano	Agente di Rischio	Elemento specifico di Rischio	Liv. Rishio	Valutazione del Rischio	Misura di Adeguamento	Misure alternativa o temporanea	Responsabil e attuazione
tutte le	Piano	Caduta dall'alto	Chiusura o perimetrazione oppure uso di parapetto di altezza > 1 m e comunque idonea segnalazione delle aperture nel suolo che presentano rischio di caduta.	4	Sono presenti parapetti bassi, di altezza inferiore al metro.	Provvedere ad innalzare l'altezza dei parapetti fino all'altezza di un metro dal piano di calpestio		Datore di Lavoro
tutte le	Piano	Integrità strutturale dei locali	Nell'area considerata le strutture sono integre e solai, muri, contro soffitti, ecc. sono in buono stato di conservazione	4	In alcuni punti è stata rilevata la presenza di lesioni alle pareti.	Provvedere nel breve termine a dare incarico ad un tecnico abilitato al fine di stabilire l'integrità strutturale della sede ed a individuare le cause all'origine delle lesioni e gli interventi necessari al ripristino dell'integrità delle strutture e delle superfici.		Datore di Lavoro

Piano tutte le	Pavimenti e Passaggi	Esistenza di idonea segnaletica per gli elementi che possono causare pericolo di inciampo al passaggio.	3 E' stata rilevata la presenza di gradini non segnalati in corrispondenze di alcune porte .	Provvedere alla installazione di idonea segnaletica di avvertimento della presenza di gradini o dislivelli (bande di avvertimento giallo/nere) per tutta la lunghezza degli stessi conformemente all'Allegato XXV del D.lgs. 81/08 e s.m.i., onde evitare il rischio di caduta / inciampo. Segnalare inoltre la presenza dei gradini installando segnaletica sulla porta di accesso ai gradini.	Datore di Lavoro
-------------------	-------------------------	---	---	---	---------------------



## Schede relative a: piano seminterrato

Area Omogenea: **spogliatoi**

### Immagazzinamento degli oggetti

Area Omog.	ESQ Piano	Agente di Rischio	Elemento specifico di Rischio	Liv. Rishio	Valutazione del Rischio	Misura di Adeguamento	Misure alternativa o temporanea	Responsabil e attuazione
spogliatoio	piano	Gestione della sicurezza e della prevenzione	Razionalità ed ordine nello stoccaggio degli oggetti	3	Nel piccolo ripostiglio è stata rilevata la presenza di materiale in disuso e stoccata a terra.	Provvedere al corretto smaltimento del materiale non più in uso ed allo stoccaggio ordinato e razionale del materiale ancora in uso all'interno di scaffalature idonee.		Datore di Lavoro

### Impianti di rivelazione, allarme e spegnimento degli incendi

Area Omog.	ESO Piano	Agente di Rischio	Elemento specifico di Rischio	Liv. Rishio	Valutazione del Rischio	Misura di Adeguamento	Misure alternativa o temporanea	Responsabil e attuazione
spogliatoio	piano	Informazioni	Presenza di un impianto automatico di rilevazioni fumi (specificare il tipo, i locali/aree servite, l'ubicazione della centralina di controllo)	2	Nella sede è presente un impianto di rilevazione dei fumi. Al momento del sopralluogo non si è avuta evidenza di documentazione attestante il regolare svolgimento dei controlli e delle verifiche periodiche.	Provvedere ad effettuare ed a garantire il regolare svolgimento dei controlli e delle verifiche periodiche dell'impianto. Provvedere inoltre a rendere disponibile la documentazione attestante lo svolgimento dei controlli delle verifiche e delle manutenzioni fatte all'impianto.		Datore di Lavoro

### Impianto elettrico locale

Area Omog.	ESO Piano	Agente di Rischio	Elemento specifico di Rischio	Liv. Rishio	Valutazione del Rischio	Misura di Adeguamento	Misure alternativa o temporanea	Responsabil e attuazione
spogliatoio	piano	Incendio / Esplosione	Presenza di utenze elettriche improprie per i luoghi di lavoro (stufe, fornelli elettrici, macchine del caffè, ecc.)	3	All'interno degli spogliatoio, al momento del sopralluogo, è stata rilevata la presenza di apparecchiature ad alimentazione elettrica (ad es. macchina del caffè)			Datore di lavoro

### Scale fisse

Area Omog.	ES0 Piano	Agente di Rischio	Elemento specifico di Rischio	Liv. Rishio	Valutazione del Rischio	Misura di Adeguamento	Misure alternativa o temporanea	Responsabil e attuazione
------------	-----------	-------------------	-------------------------------	-------------	-------------------------	-----------------------	---------------------------------	--------------------------

spogliato	piano	Scale	Pedate dotate di superficie uniforme ed antisdrucciolo	3	Le scale fisse di accesso al piano seminterrato risultano prive di dispositivi antisdrucciolo.	Provvedere ad apporre almeno una banda antisdrucciolo su ogni pedata del corpo scala. Controllare periodicamente il buono stato delle strisce antisdrucciolo, al fine di segnalarne l'eventuale usura per tempo		Datore di Lavoro
-----------	-------	-------	--	---	--	---	--	------------------

Area Omogenea: **tutte le aree**

<u>Luogo di lavoro</u>								
Area Omog.	ESQ Piano	Agente di Rischio	Elemento specifico di Rischio	Liv. Rishio	Valutazione del Rischio	Misura di Adeguamento	Misure alternativa o temporanea	Responsabil e attuazione
tutte le	piano	Gestione della sicurezza e della prevenzione	La dotazione di segnaletica per la sicurezza dei luoghi di lavoro è completa	4	In prossimità della scala di accesso al graticciato risulta assente il divieto di uso al personale non autorizzato, formato ed addestrato, inoltre risultano assente la cartellonistica indicante i necessari DPI per l'uso della scala.	Provvedere ad installare idonea segnaletica indicante il divieto di uso della scala e di accesso al graticciato al personale non autorizzato. Provvedere inoltre ad installare adeguata cartellonistica indicante i necessari DPI per l'utilizzo della scala.		Datore di Lavoro
tutte le	piano	Pavimenti e Passaggi	Esistenza di idonea segnaletica per gli elementi che possono causare pericolo di inciampo al passaggio.	3	Sono presenti gradini/dislivelli non segnalati, con conseguente rischio di inciampo al passaggio.	Provvedere ad indicare tutti i gradini/dislivelli che possono provocare inciampo al passaggio, mediante apposita segnaletica di avvertimento costituita da una banda a strisce giallo/nere, come specificato nell'Allegato XXVIII del D. Lgs. 81/08 e ad installare idonea cartellonistica di avvertimento che indichi l'ubicazione dei gradini.		Datore di Lavoro

## Schede relative a: piano terra

Area Omogenea: tutte le aree

### Impianti di rivelazione, allarme e spegnimento degli incendi

Area Omog.	ES0 Piano	Agente di Rischio	Elemento specifico di Rischio	Liv. Rishio	Valutazione del Rischio	Misura di Adeguamento	Misure alternativa o temporanea	Responsabil e attuazione
Tutte le	piano	Incendio / Esplosione	Altezza dell'impugnatura adeguata	3	Nella zona "biglietteria" è stata riscontrata la presenza di un estintore posizionato a terra.	Provvedere ad installare gli estintori a parete ad altezza adeguata (impugnatura a 150 cm dal pavimento) e/o su apposite strutture di supporto (piantane).	-	Datore di lavoro
Tutte le	piano	Manutenzioni e	Adeguate manutenzione dell'alloggiamento degli idranti	3	In occasione del sopralluogo è stato rilevato che l' alloggiamento dell' idrante posto nei pressi dell'ingresso era danneggiato.	Contattare la ditta di manutenzione degli impianti per il ripristino dell' alloggiamento degli idranti.	-	Datore di lavoro

Tutte le

piano

Informazioni	Presenza di segnaletica dei mezzi di estinzione conforme al titolo V del D.Lgs. 81/08	2	E' stata rilevata l'assenza di idonea segnaletica in corrispondenza dell'idrante presente all'entrata.	Provvedere affinché tutti i dispositivi di estinzione siano evidenziati mediante apposita segnaletica, con pittogramma bianco su fondo rosso, come stabilito negli Allegati XXV e XXVII del D.Lgs. 81/08.	Datore di Lavoro
--------------	---	---	--	---	------------------